

Blinker funktionieren nicht?

Piaggio hat bei den Vespa GTS Fahrzeugen mit dem Fahrgestellpräfix **ZAPM452** die hinteren Blinkeranschlüsse werkseitig verpolt verbaut.

Dies führt dazu das nach der Montage der Blinker MN613RW / MN613RB keine Blinkfunktion mehr ausgelöst werden kann (Positionsleuchten funktionieren jedoch)

Um die gewohnte Blinkfunktion wieder herzustellen, muss lediglich die Position der Kontakte in den Adapterkabeln getauscht werden.



Als Werkzeug benötigt man einen schmalen Schraubenzieher, um die Sperrlaschen der Kontakte im inneren des Steckers zur Seite zu drücken. Dann können die Kontakte herausgezogen und getauscht werden. Ggf. vorher die Sperrlaschen wieder etwas zurück drücken, um ein sicheres einrasten der Kontakte im Stecker zu ermöglichen.